AutoZone PROFESIONAL

FORD F-150: APAGONES INTERMITENTES Y FALLA DE ARRANQUE

Vehículo: Ford F-150 2010, V8-5.4L, 4WD
Kilometraje: 218,885 Km

INFORME DE DIAGNÓSTICO Y REPARACIÓN

⚠ FALLO

La camioneta fue **remolcada** porque al tratar de encenderla luego de esperar unos minutos, lograba encender, pero eventualmente **se apagaba** y no volvía a arrancar.

DIAGNÓSTICO

El escáner arrojó el **código P0690,** indicando un problema en el relé de alimentación del módulo de control del motor (PCM).

- Se consultaron los boletines de servicio técnico (TSB) en ALL DATA y se encontró el TSB 15-0137, que mencionaba que el **fusible #27** podía causar este problema.
- Se inspeccionó el fusible y se descubrió que los contactos estaban quemados, dejando solo **10.5V** para alimentar los inyectores y la bomba de combustible.

REPARACIÓN CONFIRMADA

- **Se instaló un portafusibles actualizado (pieza #EL3Z-14293-A).**
- **El motor arrancó sin fallas y se realizó una prueba de manejo prolongada.**

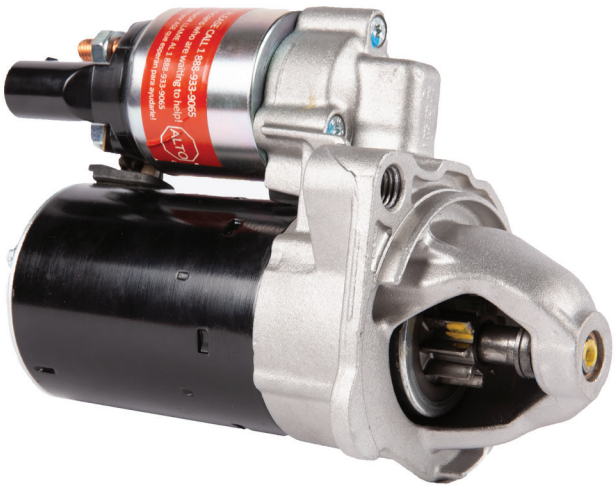

SOLUCIONA INCONVENIENTES ELÉCTRICOS DE FORMA MÁS RÁPIDA

CONOCE MÁS EN **ALLDATA.com**

ALLDATA® INTELIGENCIA AUTOMOTRIZ℠

Todos los textos, fotografías, infografías y gráficos de este sitio web, son propiedad exclusiva de AutoZone de Mexico, S. de R.L. de C.V. y ALLDATA Automotriz, S. de R.L. de C.V. Toda la información, contenido y material del arte es únicamente para fines informativos y de demostración. Queda estrictamente prohibida su reproducción, distribución o uso sin el permiso expreso y por escrito de AutoZone y ALLDATA.